

1-4轴运动控制器操作快捷指南

此产品每轴可以实现独立运动，X、Y轴可以完成圆弧插补，任意两轴、三轴、四轴可完成直线插补。1-4轴可以联动，即能以混合速度达到同时运行同时停止。每个轴可以根据预先设置好的电子齿轮公式来精确地走直线、角度、圈数。1-8个输出口可以控制外部8路24V继电器的通断。1-14个输入口可以让外部的通断信号来实现程序的启动、暂停、急停，完成限位、回机械零点，电机正反转等多个功能。通过上位机软件可以上传程序、修改参数及下载开机界面。

一、连接篇



图1
如设备无外界干扰源系统及IO供电方式
(干扰源：变频器启动瞬间及焊接机起弧。)

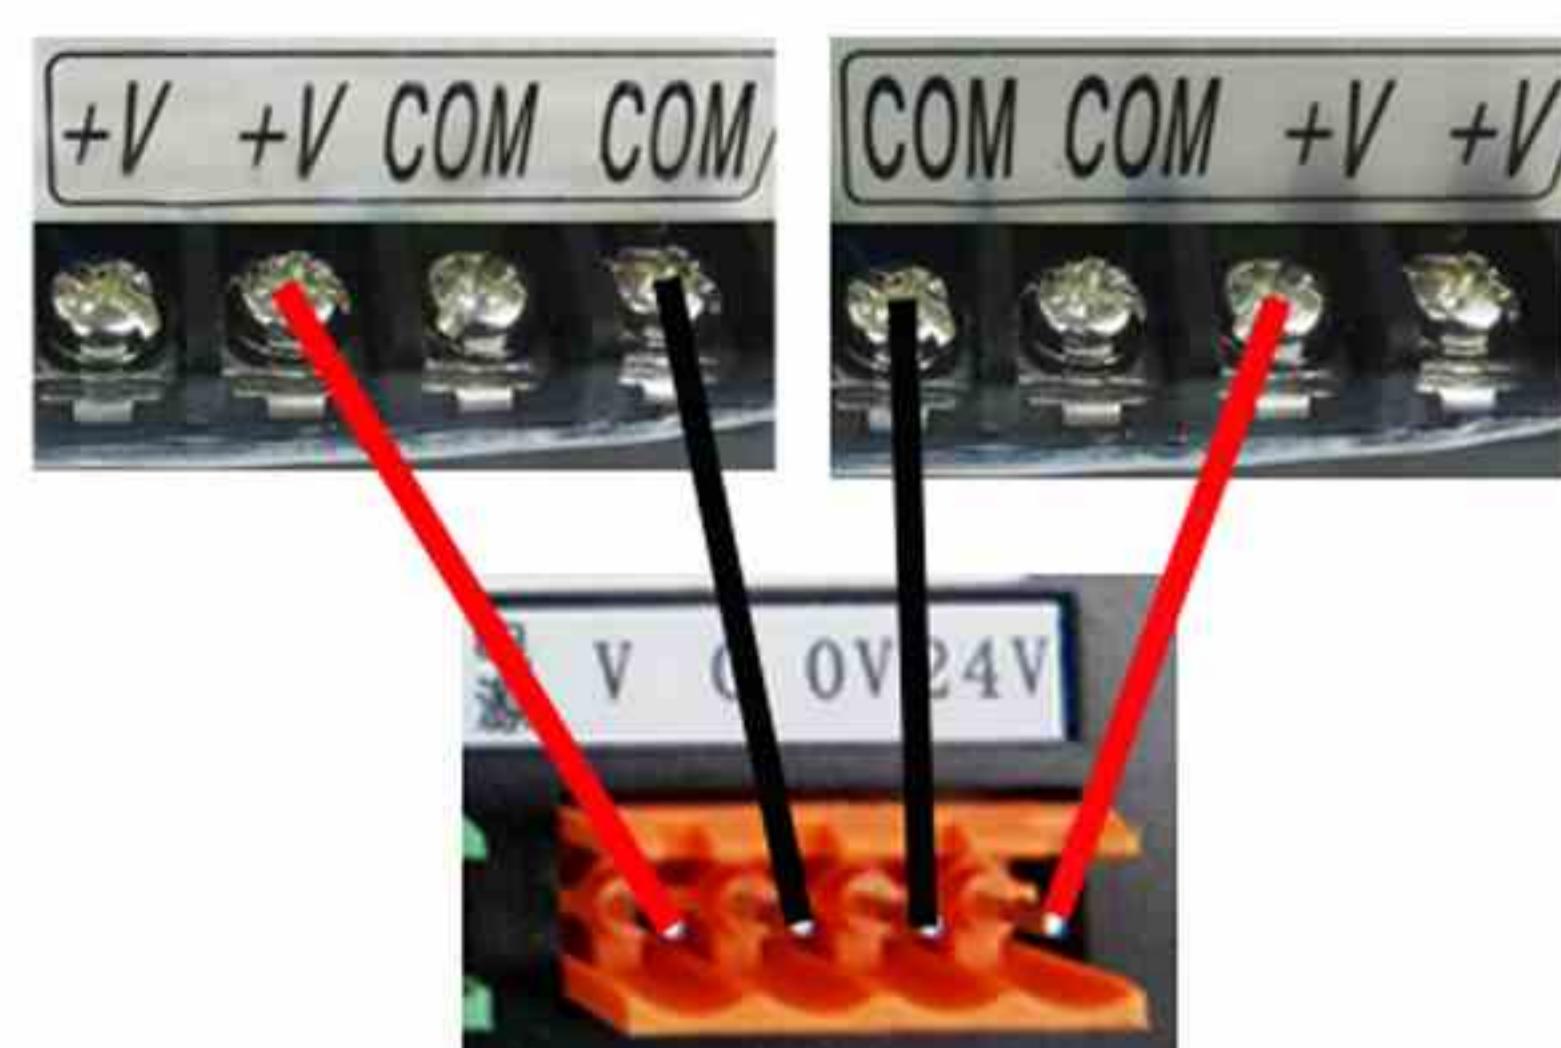


图2
如设备有外界干扰源系统及IO供电采用隔离式方法

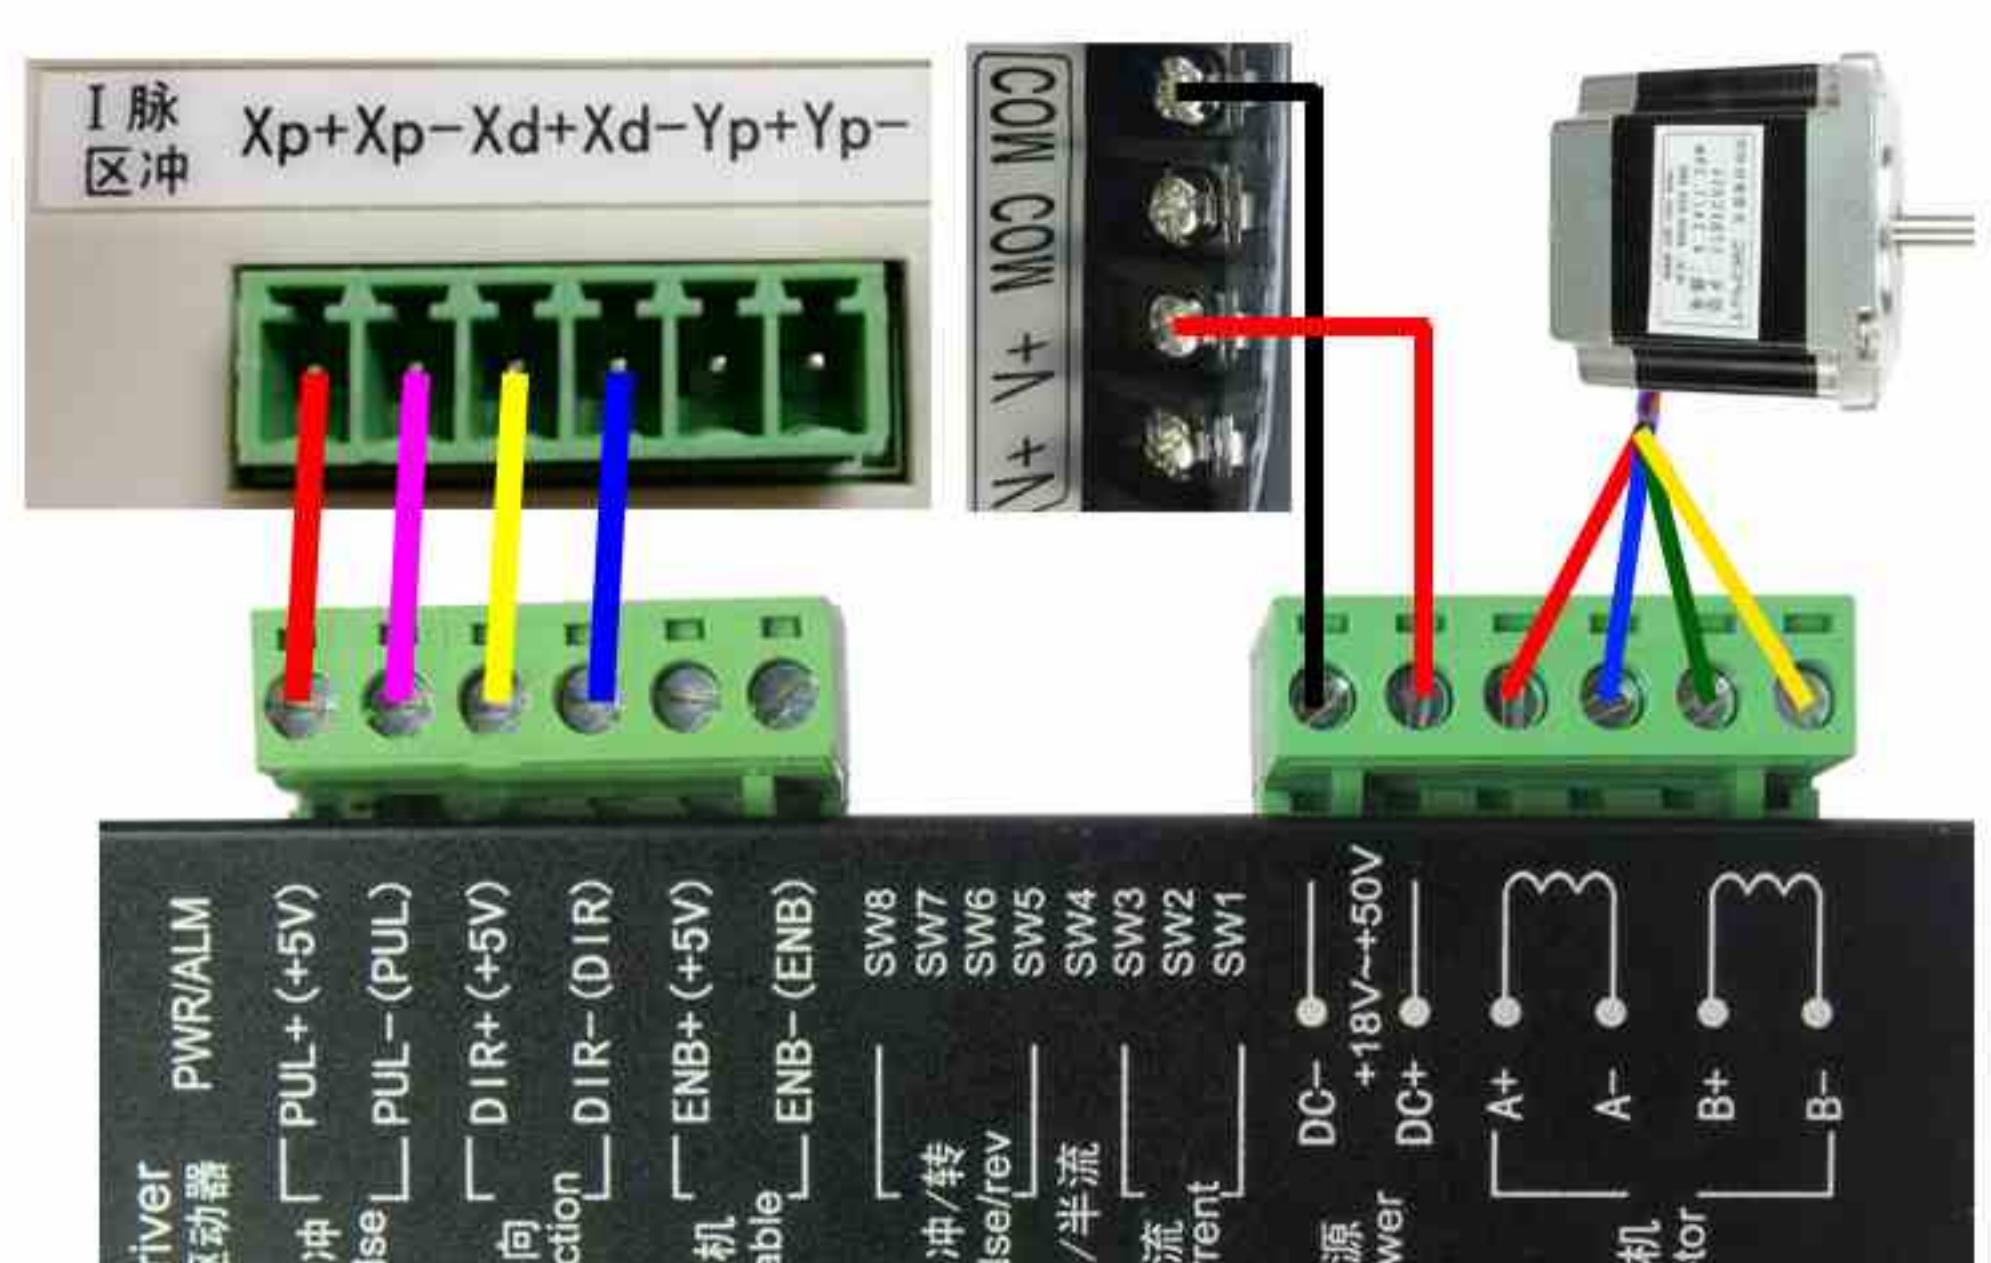


图3(以步进电机连接方式为例)


二、调试篇



图4 (主界面)

第一步：系统登录 F4 → F4 → 用户密码：0 按数字键 → 用户密码：123456 →
用户级登录成功！→ 退出 → 到主界面（图4）

第二步：产品按图3连接好后

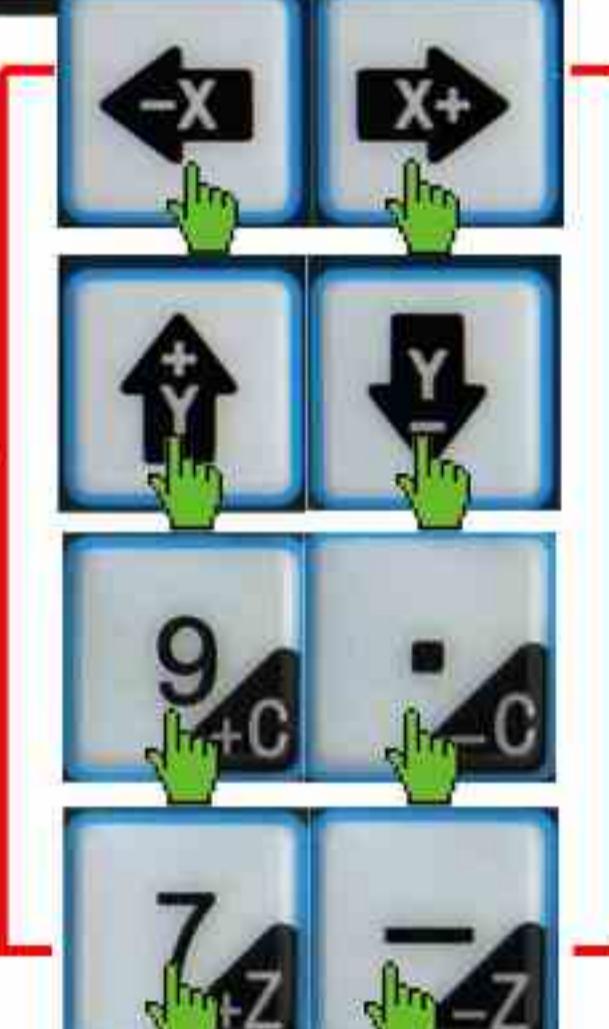

→ 电机会正反旋转，坐标 X 00000.000 ↔ X 00012.934 会发生数字变化，如
(电机不转请检查驱动电机是否连接正确。)


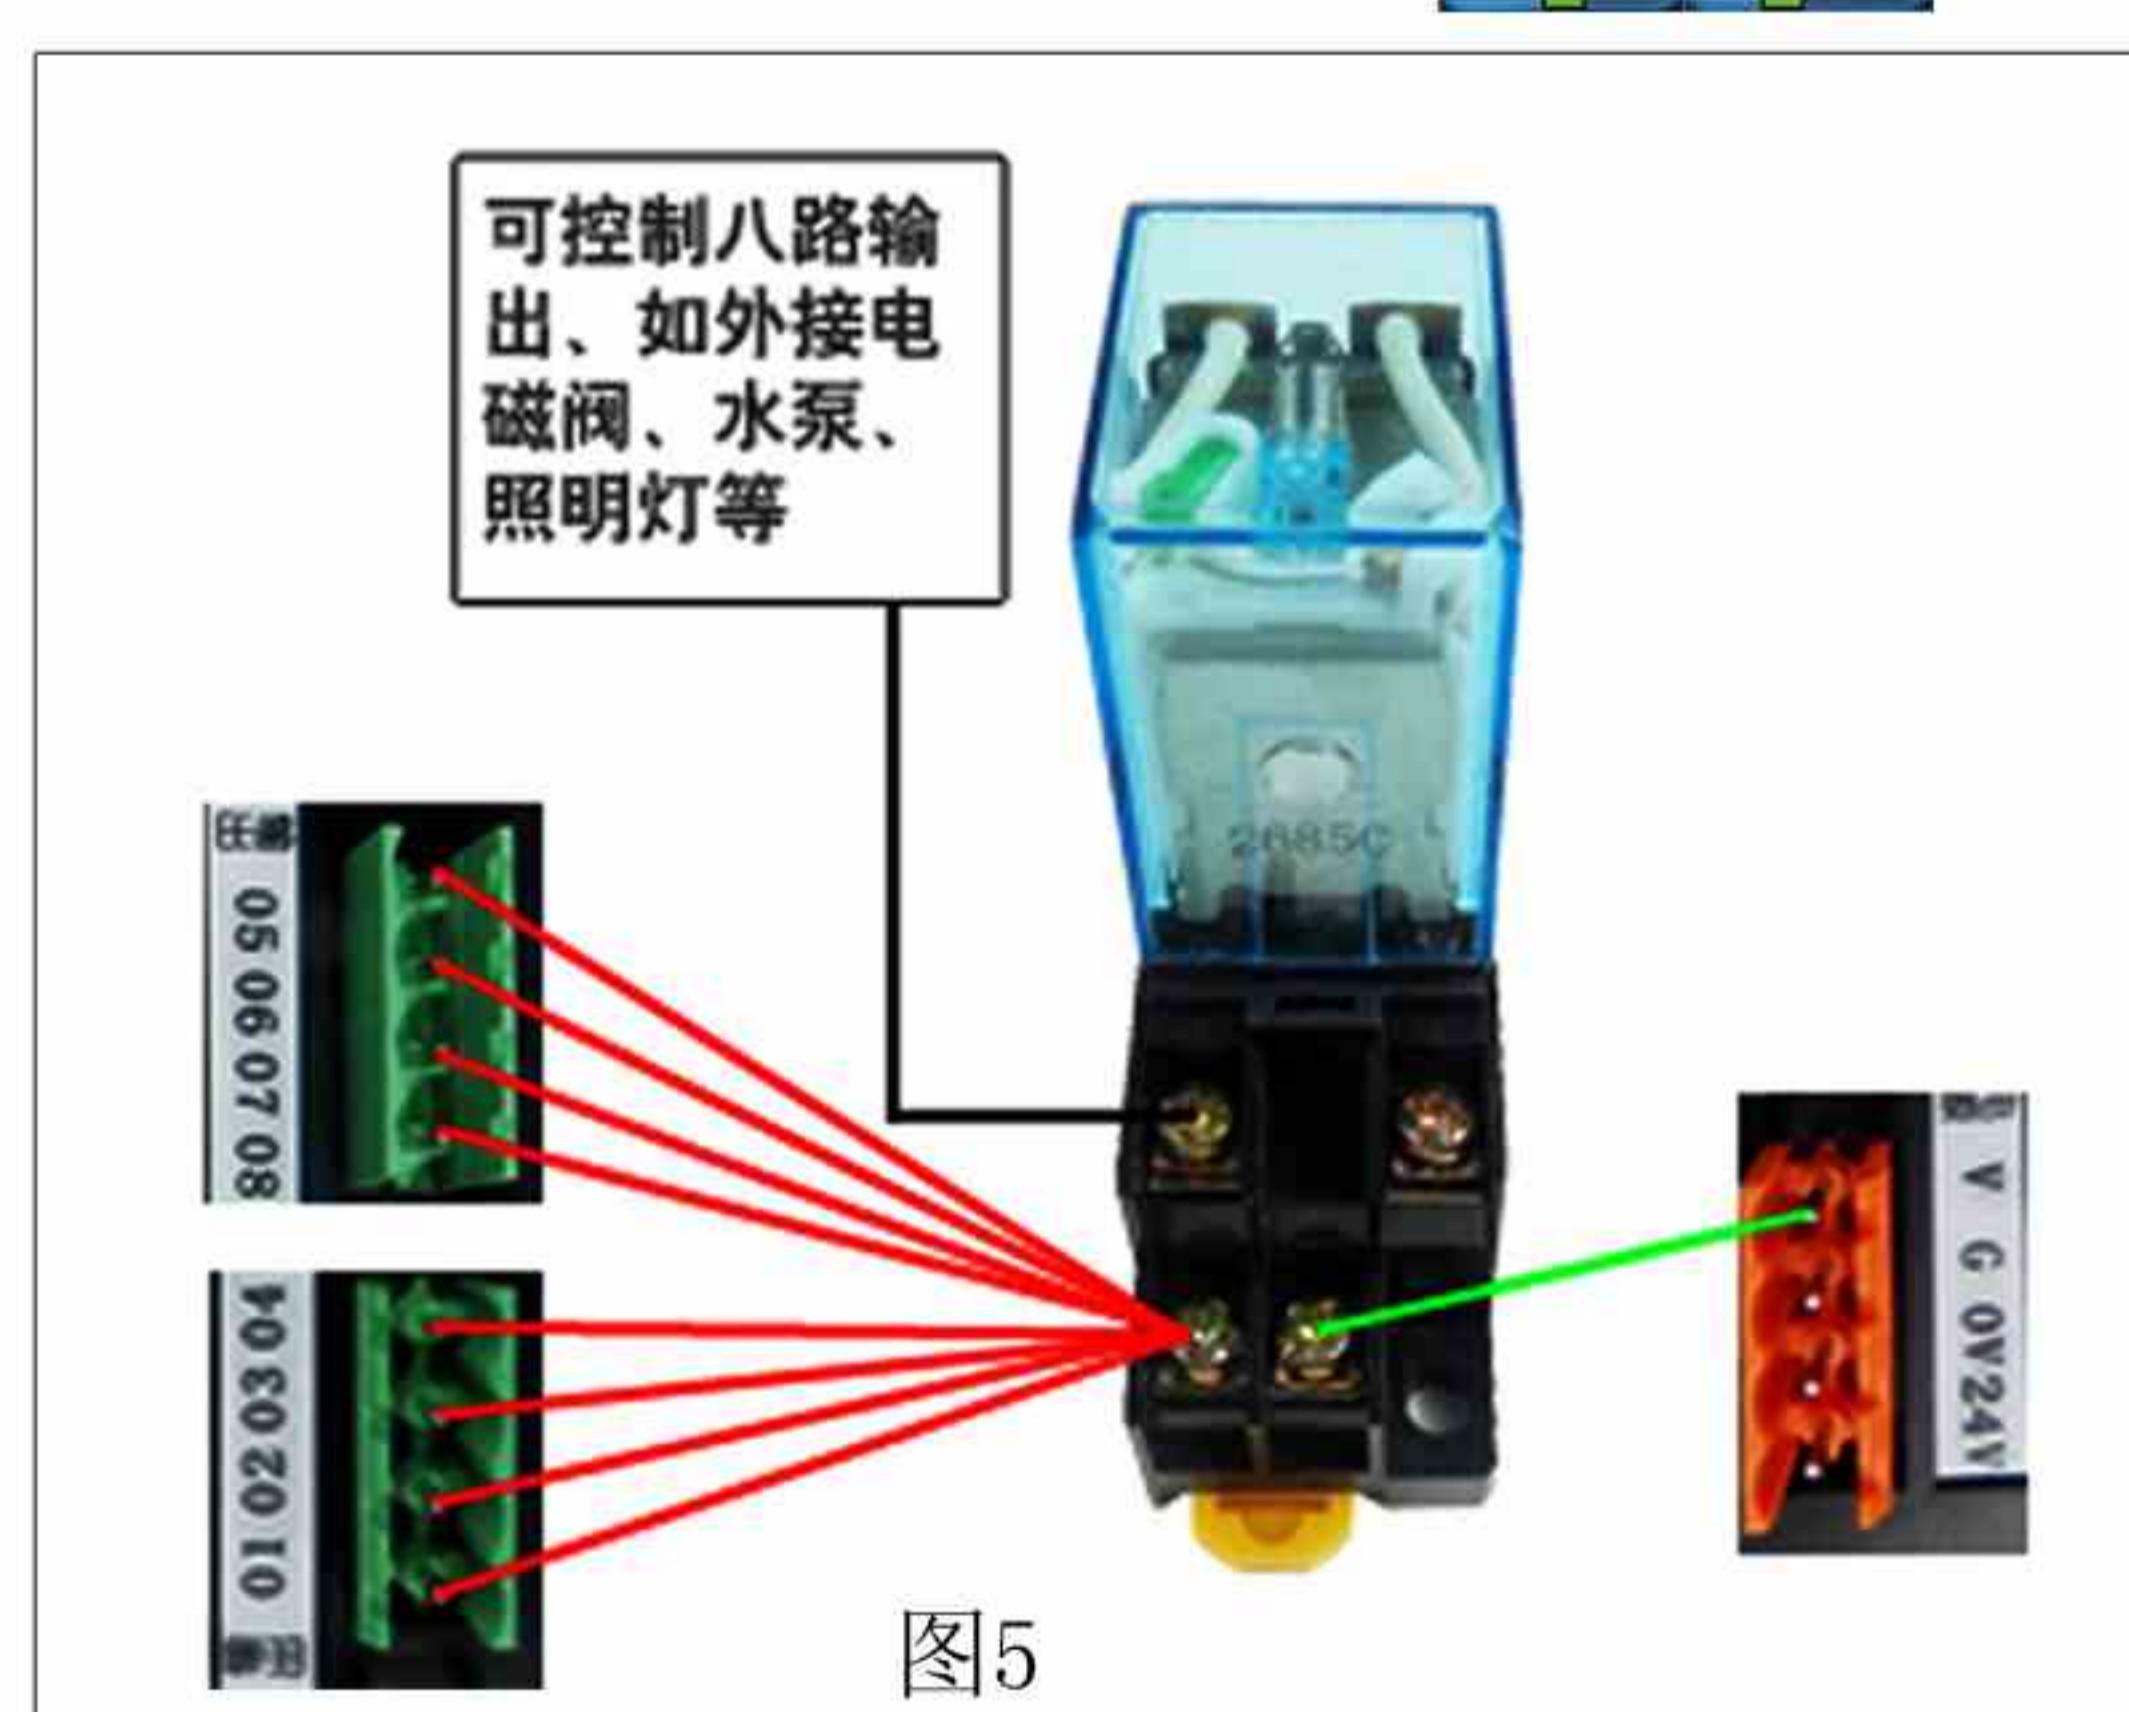


图5

第三步：1-8输出口按（图5）连接。在主界面（图4） F2 → F →

输出状态：□□□ □□□ 按数字1-8键 → 输出状态：□□□ □□□

(备注：此时外部1-8输出口继电器会接通，再次按数字1-8键输出口会断开)

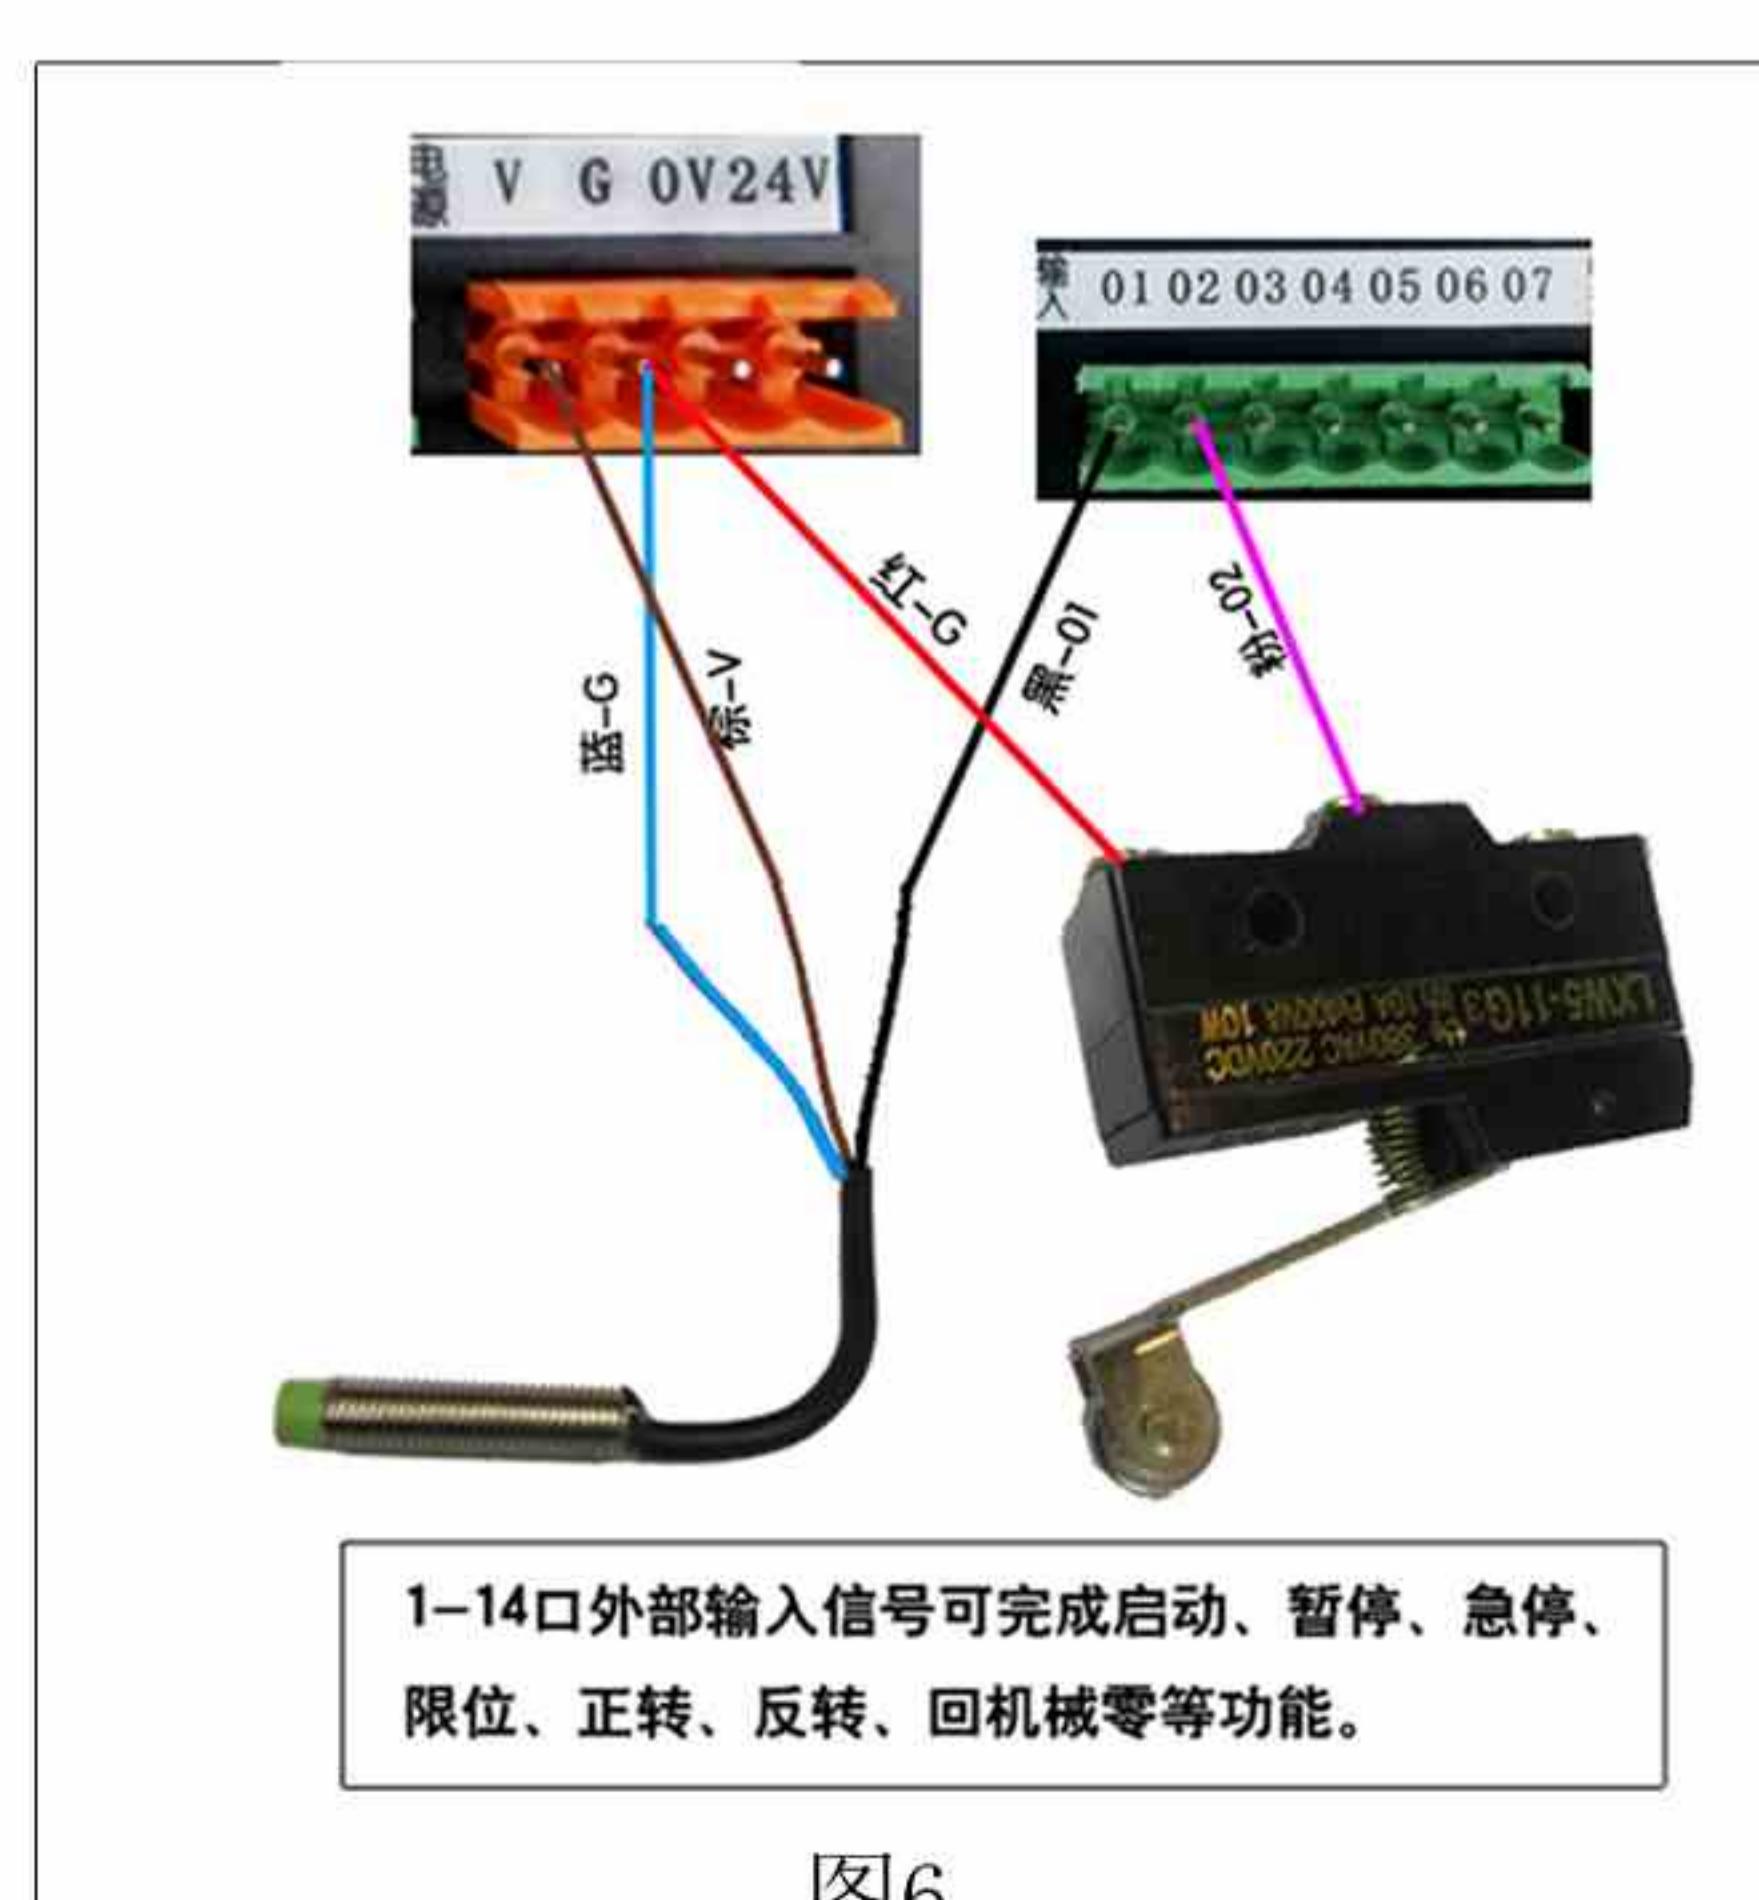

1-14口外部输入信号可完成启动、暂停、急停、限位、正转、反转、回机械零等功能。


图6

第四步：1-14输入口按（图6）所示连接。在主界面（图4） F4 → F2 →

→ 实际输入 01断 02断 03断 04断 → 改变（图6）中外部输入口

通断 实际输入 01通 02断 03断 04断 此时输入1连接正确，(反之请检查
线路连接是否有误。)

(备注：输入口适配光电24V或机械开关。)

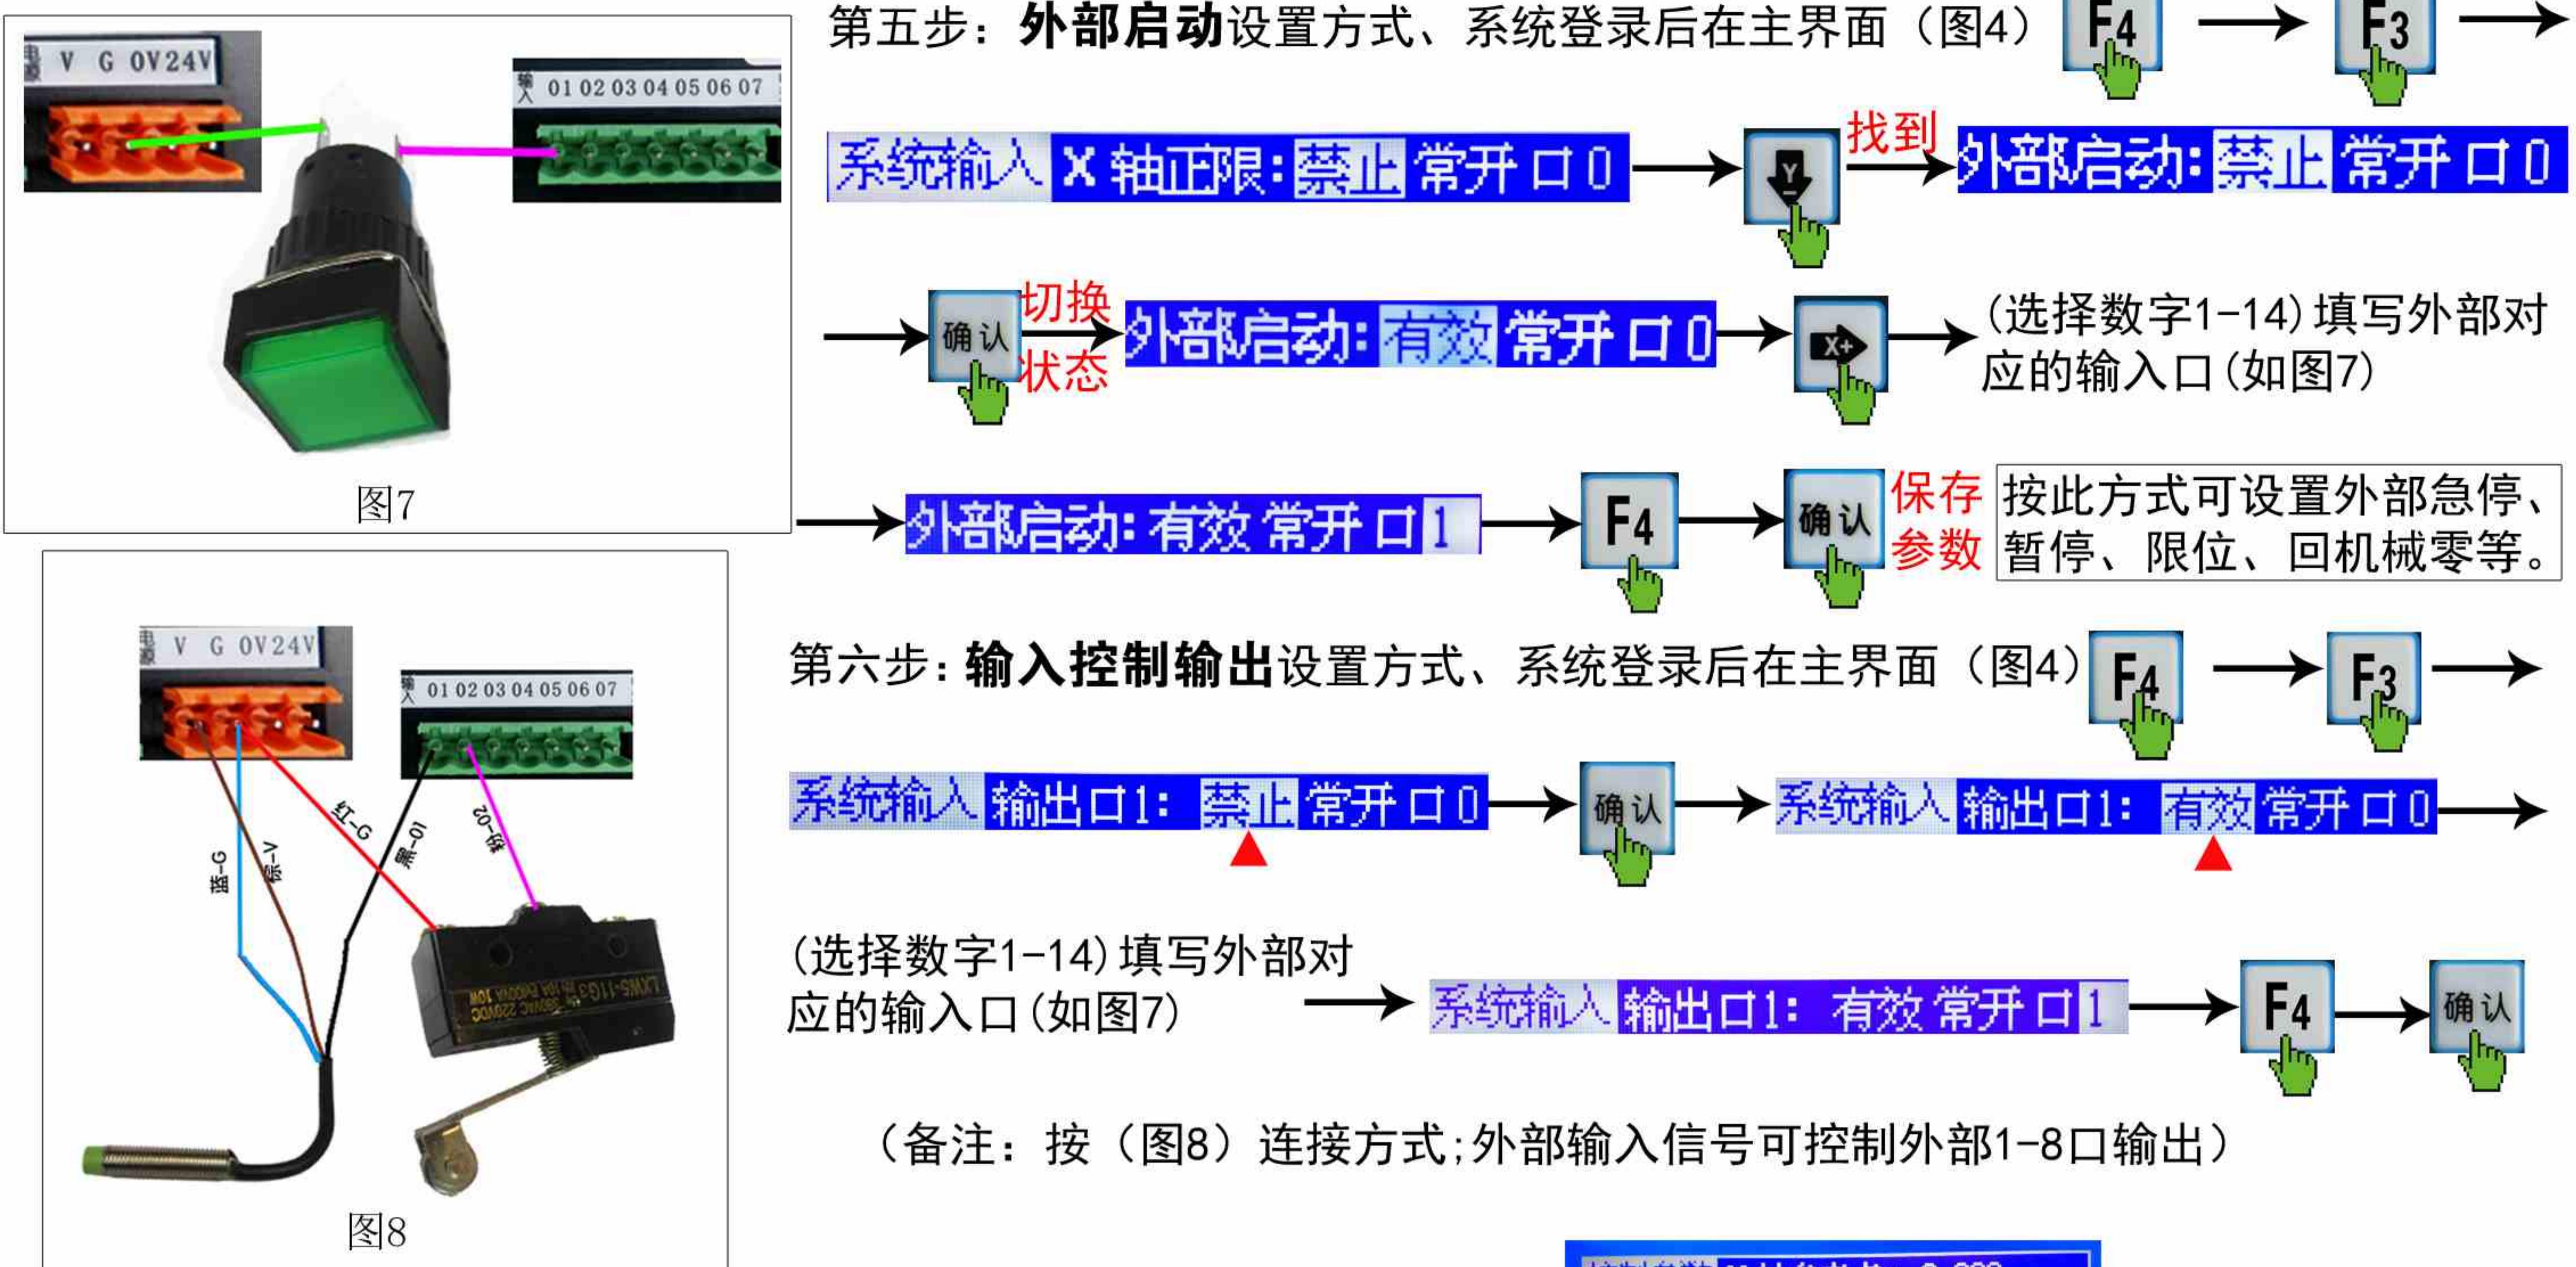

第七步：电子齿轮计算，系统登录在主界面（图4） F4 → F1 → ↓ → 控制参数
 填写约分后的整数 → 参数保存

- 备注：
 1、**直线设定**：分子=驱动器脉冲数，分母=导程×1000约分后所得最小整数填写到分子分母处保存即可。
 2、**度数设定**：分子=驱动器脉冲数，分母=360°×1000约分后所得最小整数填写到分子分母处保存即可。
 3、**圈数设定**：分子=驱动器脉冲数，分母=1×1000约分后所得的最小整数填写到分子分母处保存即可。
 4、**分子、分母能计算成1:1最好，能设置成整除数最好，能比值接近1最好。**

三、程序编辑篇

案例：

1、X轴是两相步进电机带一个转盘旋转，X轴驱动器的脉冲设置为5000转，**动作要求**：电机旋转2圈后等待外部输入1号口有信号输入时，1号输出口继电器打开并延时5秒后，继电器再断开，并延时1秒后电机再旋转1圈，上述动作循环5次后，电机再反向旋转3圈结束，完成动作。

系统上电登录后根据电机以圈数运动要求设定好电子齿轮分子分母为5:1。 (即 $\frac{\text{分子：X轴脉冲数}=5000}{\text{分母：X轴1圈}\times 1000=1000} = \frac{5}{1}$) 可根据上篇第七步。

第一步 编辑电机旋转2圈 → 在主界面（图4） F3 → F1 → ↓ → (n001: 代表第一步动作， 标号: 用数字表示第一步动作的名称， 标号填写的数字在一个完整的程序里不能重复出现， 程序里如果不需要循环或跳转， 标号则不需要填写。 文件: 代表当前程序的名字编辑完动作后可命名保存。 相对运动: 代表当前动作所选的指令为相对运动。 结束: 新建程序第一行系统默认指令为结束)

 
(长按 F 新建文件) → n001 结束 文件:---- 标号:0 → F1 或 F2 选择
 n001 相对运动 文件:---- 标号:0 X:0.000 F:0 → 移动光标填写X和F的数值 → n001 相对运动 文件:---- 标号:11 X:2 F:1000

第二步 编辑等待外部输入1号口信号 → 下页 → n002 结束 文件:---- 标号:0 → F1 或 F2 选择
 移动光标填写输入入口及条件状态 → n002 判断跳转 文件:---- 标号:22 输入入口号:1 条件:断 目的标号:22


注：(标号:22， 表示第二条动作的指令名字为22； 输入入口号:1， 表示外部信号接入到输入口1上； 条件:断 (通)， 表示外部输入信号是否为常断 (通) 状态； 目的标号:22， 表示接到外部信号后符合条件时往哪条指令去执行。如该指令当暂停使用， 标号及目的标号一定要填写同一个数字， 且不能写零或空格)。

第三步 编辑输出口1号状态通 → 下页 → n003 结束 文件:---- 标号:0 → F1 或 F2 选择
 n003 输出 文件:---- 标号:0 输出入口号:0 状态:断 → 移动光标填写输出口按确认键切换状态为通 → n003 输出 文件:---- 标号:33 输出入口号:1 状态:通

第四步 编辑延时5秒指令 → 下页 → n004 结束 文件:---- 标号:0 → F1 或 F2 选择
 n004 延时 文件:---- 标号:0 延时时间:0.000 → 移动光标填写延时时间 → n004 延时 文件:---- 标号:44 延时时间:5.000



程序修改篇

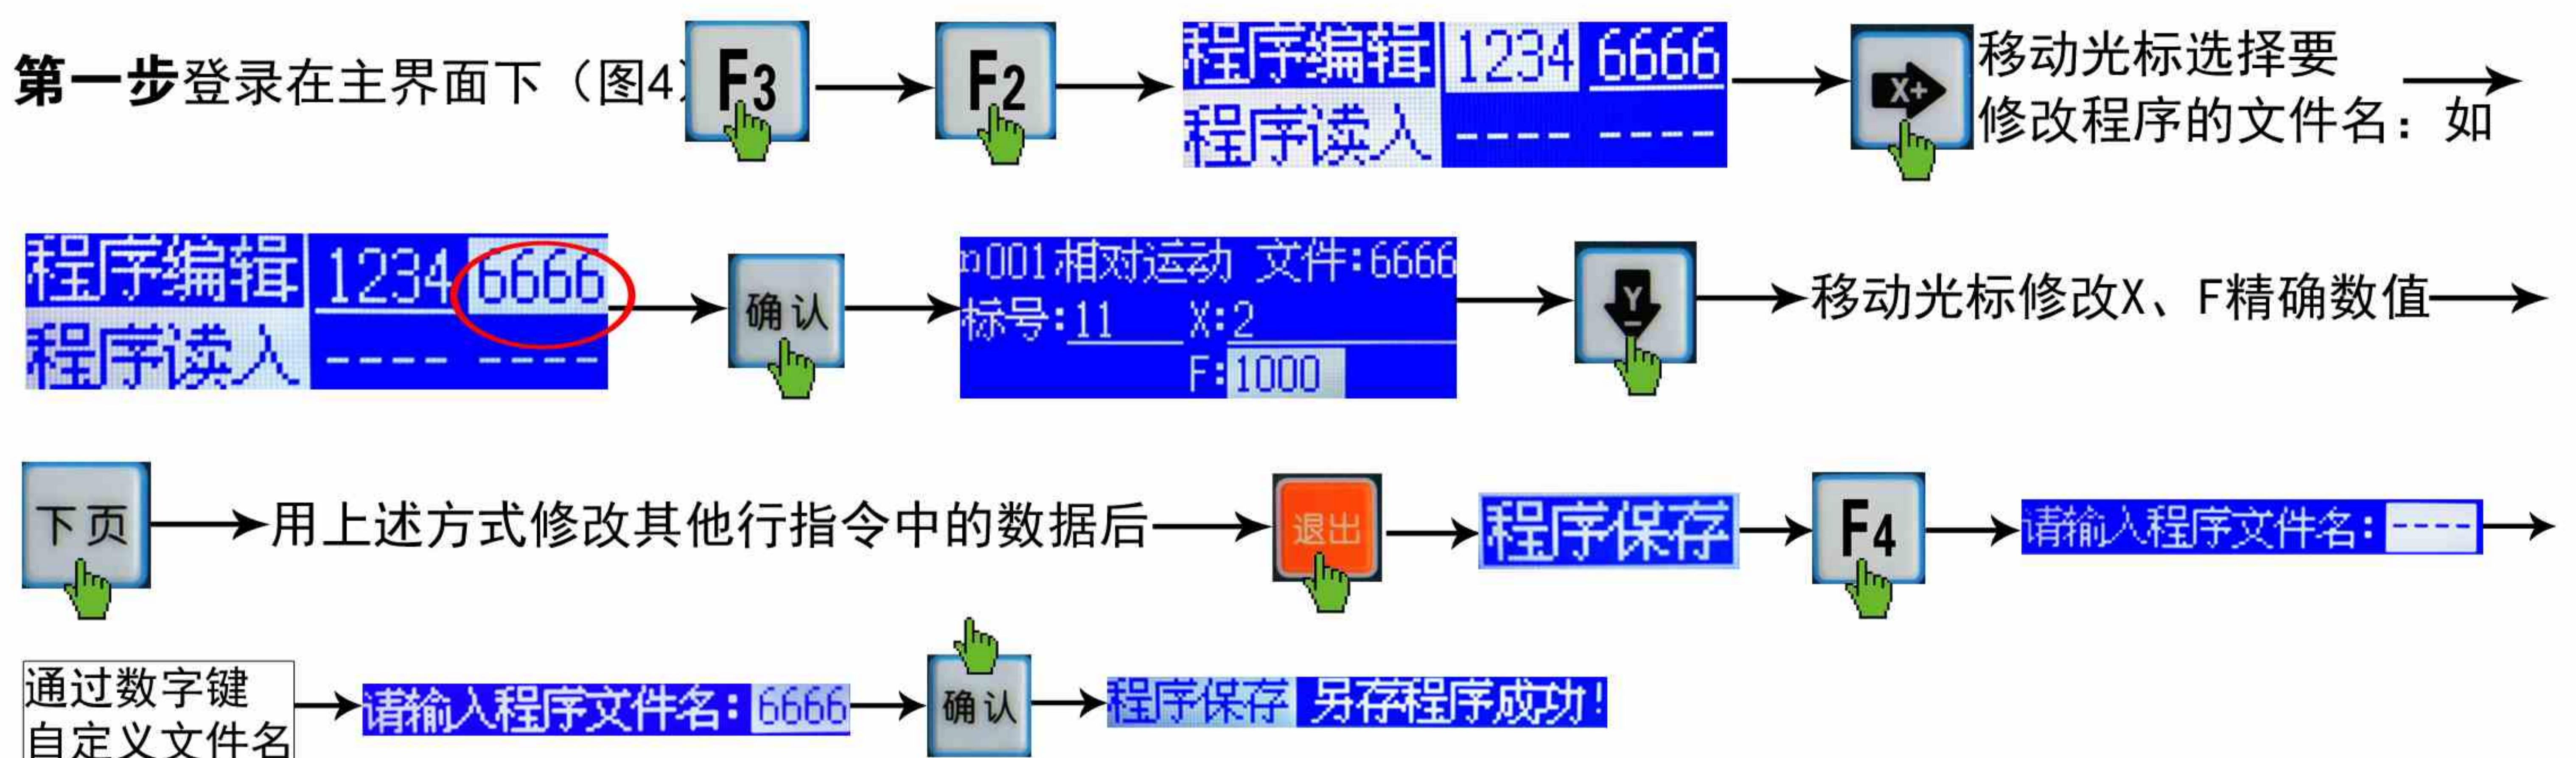

圆弧插补编辑指南


指令上翻	n001 顺圆IJ	文件:1111
指令下翻	标号:0	X0.000
插入一行	F1000	Y-10.000
删除一行	J0.000	I0.000

图1

指令上翻	n001 顺圆运动	文件:1234
指令下翻	标号:0	X0.000
插入一行		Y-10.000
删除一行	F1000	R5.000


图2

如完成图3中所示的圆弧运动(顺圆)(起始点A坐标值是0、5, 终点B坐标值是0、-5)；在编辑程序时有两种圆弧插补方式, (图1一条顺圆IJ指令可完成整圆及圆弧运动), (图2一条顺圆运动指令可完成圆弧运动)。图1, 2中“X=0.000”是B点X坐标减去A点X坐标(0-0=0) “Y=-10.000”是B点Y坐标减去A点Y坐标(-5-5=-10), R=5是圆弧的半径, “I=0.000”是圆心0点X坐标减去A点X坐标(0-0=0) “J=0.000”是圆心0点Y坐标减去A点Y坐标(0-5=-5), “F=1000”是运动的速度。

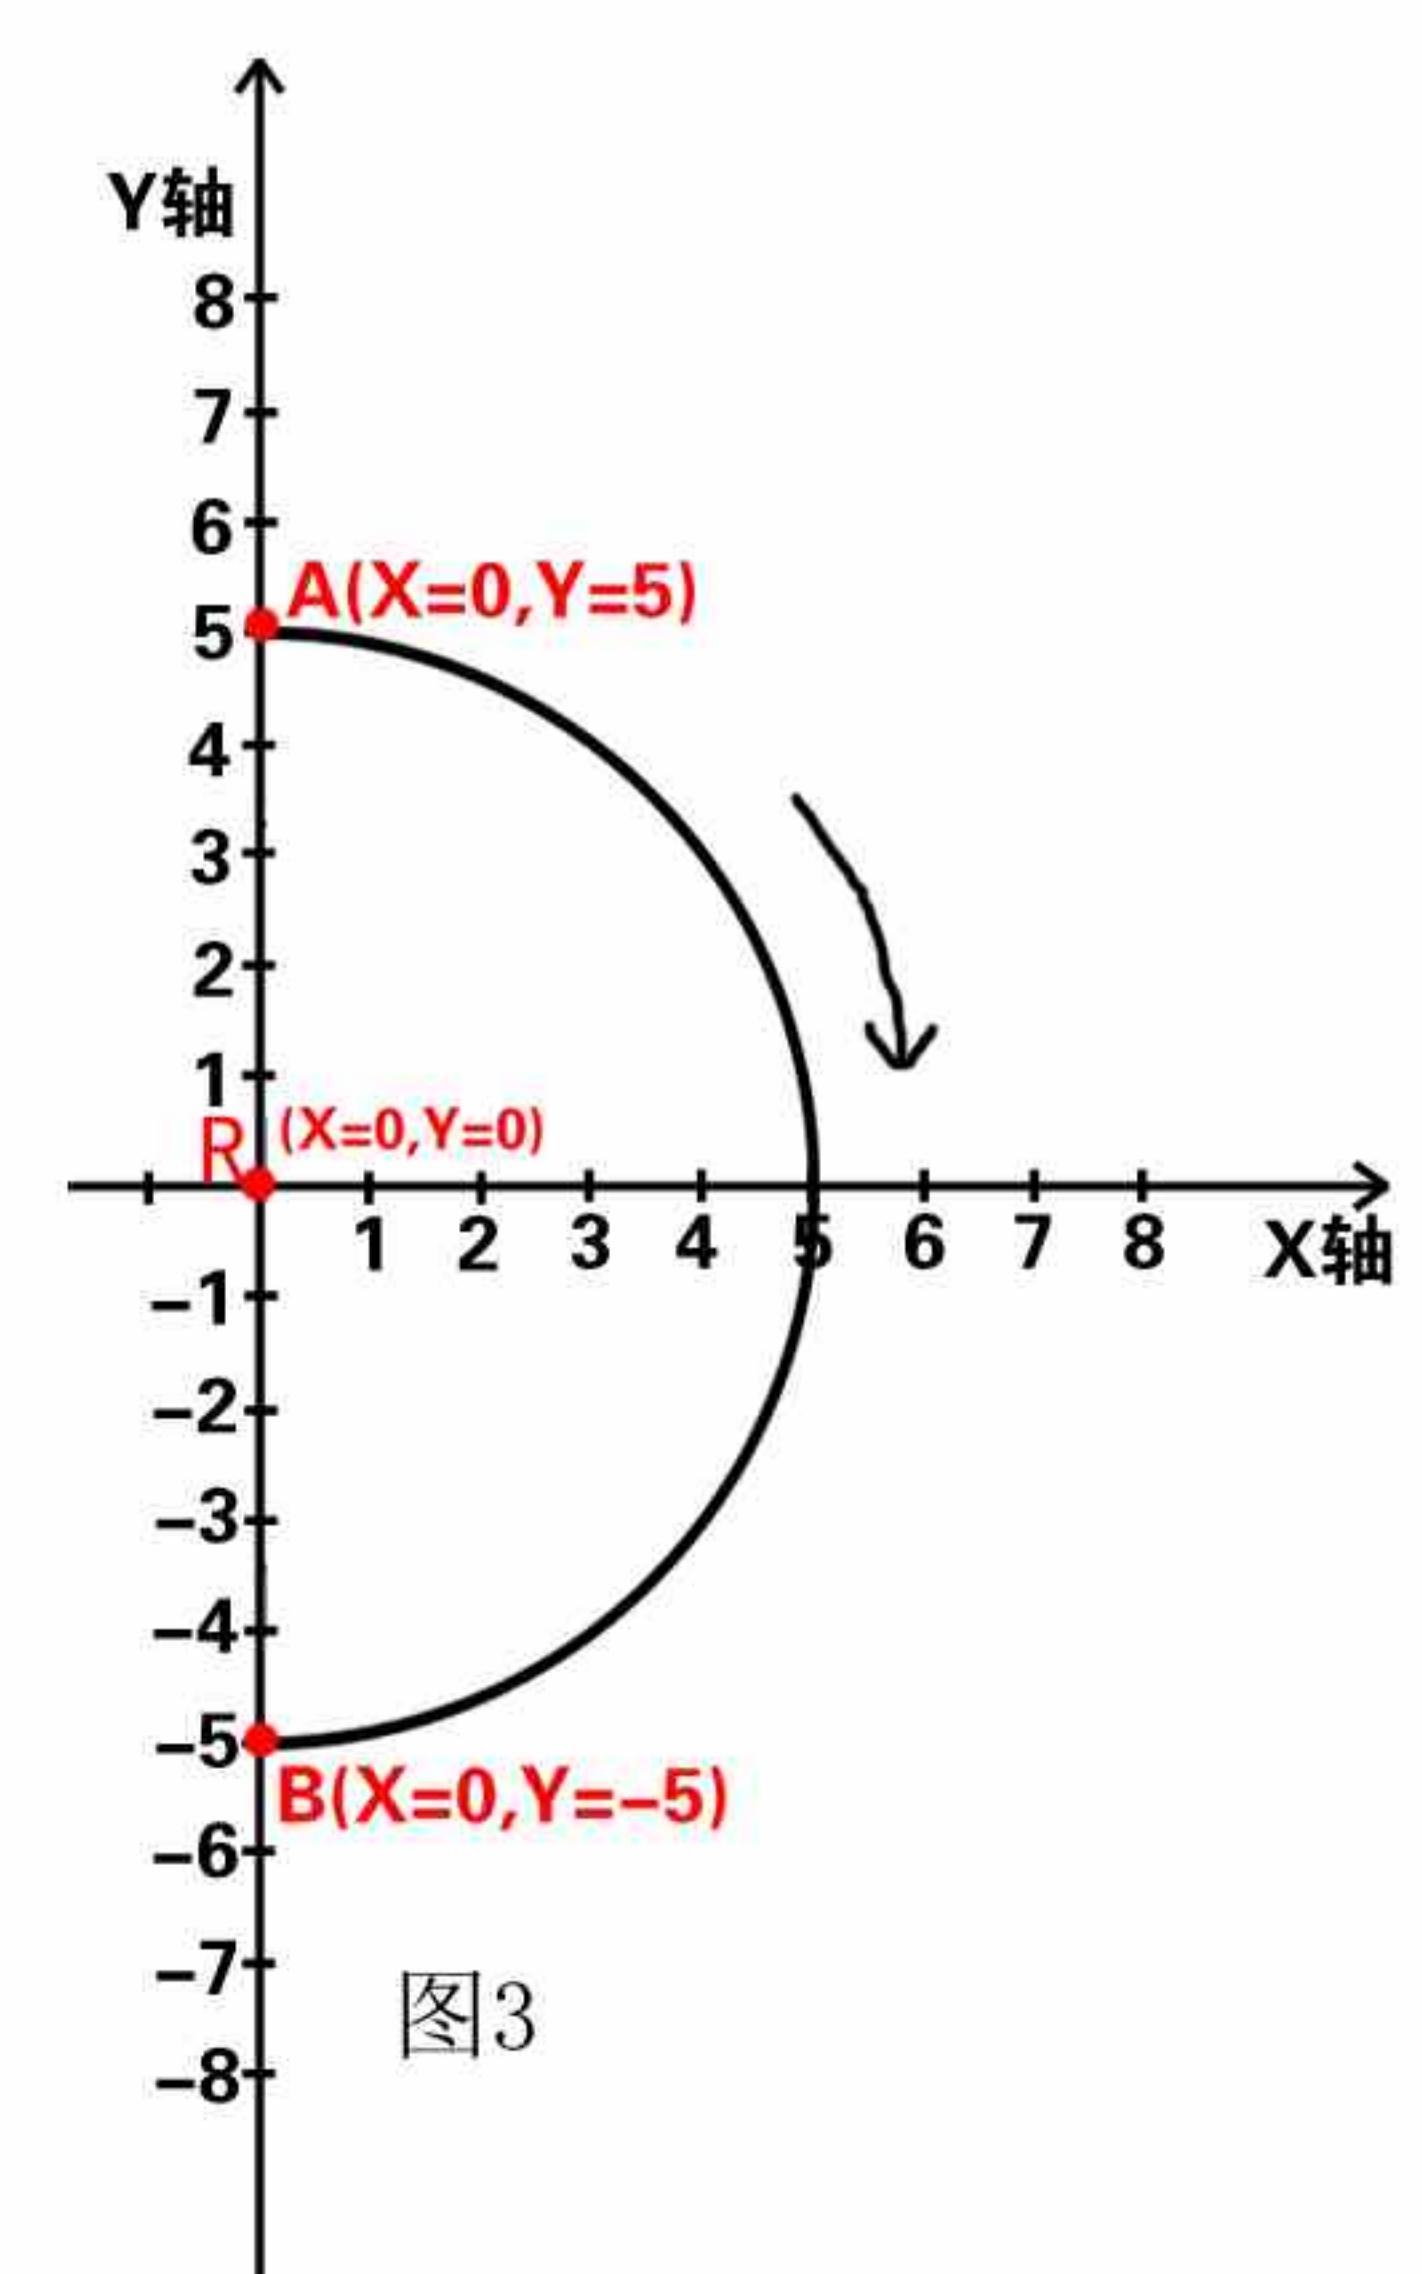


上位机软件使用指南

第一步：控制器与电脑连接（以5510为例）

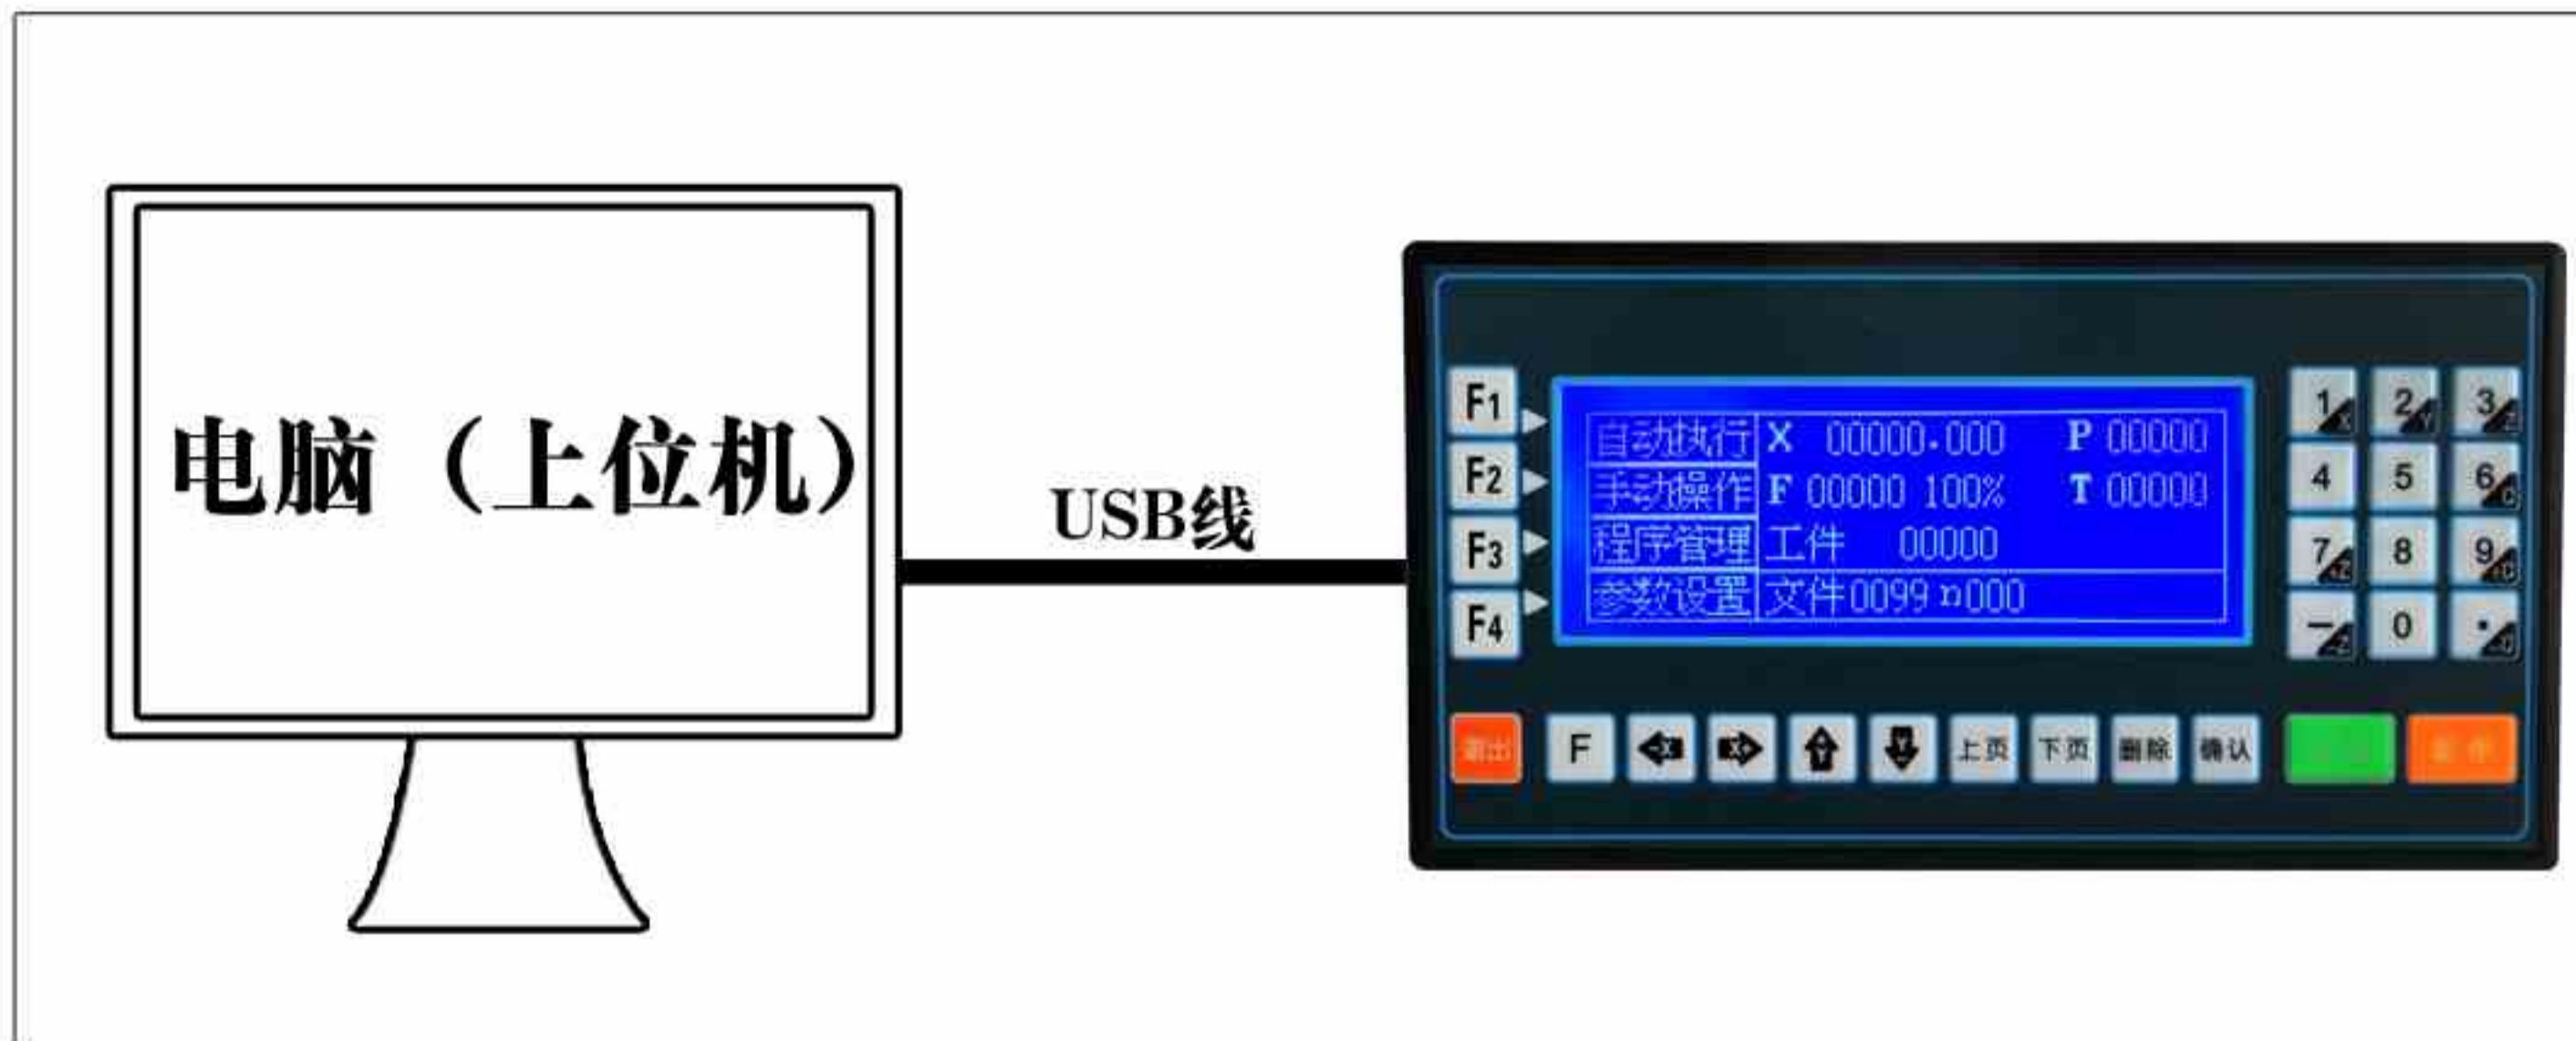

第三步：下载解压安装驱动程序后点击

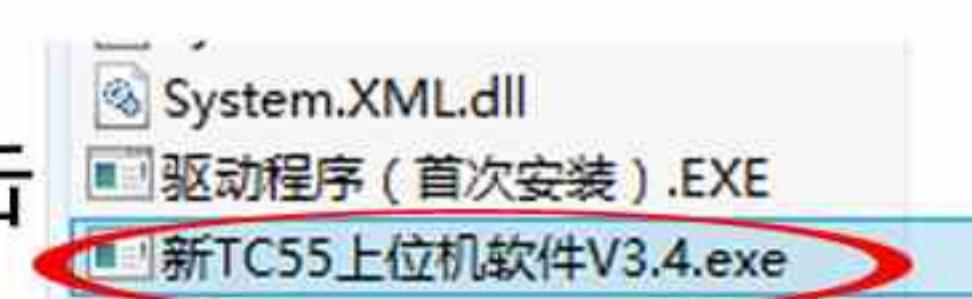

第四步：



第五步：串口配置



第六步：上传并修改参数，（用户登录）用户密码123456.



第二步：登陆http://www.top-cnc.com, 点击“下载中心”。

